

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成17年10月25日

リコール届出番号	外-1258	リコール開始日	平成 17年10月26日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 梅野 勉 (問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーフォン)0070-800-551133 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/)		
不具合の部位(部品名)	電気装置(制動灯スイッチ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチ内部の接点の電気負荷に対する容量が不足しているため、制動装置作動時に接点が焼き付き、焼損または熱による変形が発生することがある。そのため、そのままの使用を続けると、制動灯が点灯したままの状態になる、または、制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを対策品に交換するとともに制動灯スイッチ配線にリレーを追加する。また、2005年モデル以外の車両については、上記対策とともに、エンジンECUのプログラムを変更する。		
不具合件数	22件	事故の有無	0件
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車：後面ガラス左下隅に外-1258のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-9NBKY	VWポロ	WVWZZZ9NZ2D013162 => WVWZZZ9NZ2D080308 平成14年03月08日 => 平成14年12月03日	2,256	
			WVWZZZ9NZ3D000062 => WVWZZZ9NZ3D167539 平成14年06月07日 => 平成15年05月16日	12,429	
			WVWZZZ9NZ3U002263 => WVWZZZ9NZ3U018220 平成14年12月16日 => 平成16年02月19日	6,431	
			WVWZZZ9NZ4U000015 => WVWZZZ9NZ4U034690 平成15年08月14日 => 平成16年12月01日	11,263	
	GH-9NBKY	WVWZZZ9NZ5U000054 => WVWZZZ9NZ5U033072 平成16年08月20日 => 平成17年07月28日	8,773		
	2型式	1車種	輸入期間の範囲 平成14年03月08日 => 平成17年07月28日	41,152	

改善箇所説明図

VW ポロ 制動灯スイッチ改修

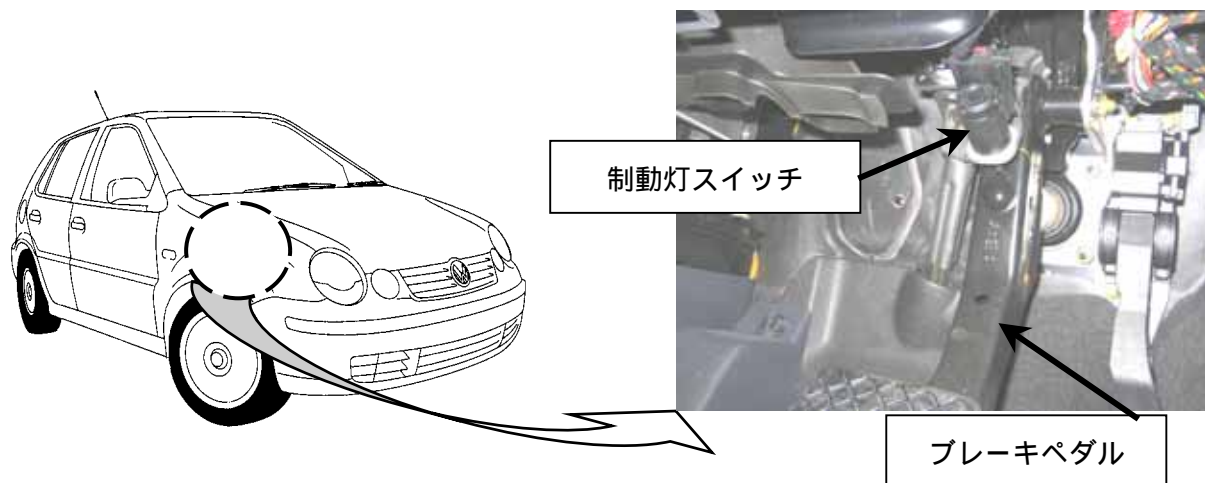


不具合発生箇所

制動灯スイッチ内部の接点の電気負荷に対する容量が不足しているため、制動装置作動時に接点が焼き付き、焼損または熱による変形が発生することがある。そのため、そのままの使用を続けると、制動灯が点灯したままの状態になる、または、制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーが作動しなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、制動灯スイッチを対策品に交換するとともに制動灯スイッチ配線にリレーを追加する。また、2005年モデル以外の車両については、上記対策とともに、エンジンECUのプログラムを変更する。

識別：キャンペーンステッカーに「24J5、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。

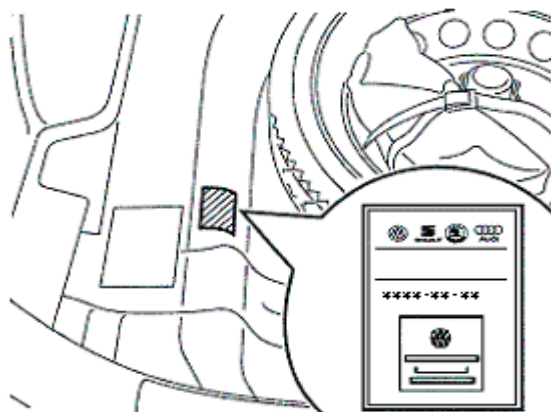

リコール対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))	備考
フォルクス ワーゲン	GH-9NBBY	VW ポロ	普通・乗用	箱型	BBY (1,389)	
	GH-9NBKY				BKY (1,389)	