

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>


リコール届出一覧表

リコール届出日：平成17年4月6日

リコール届出番号	外-1212	リコール開始日	平成 17年4月7日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 梅野 勉 (問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/)		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ締付キャップ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクに関する検査において、燃料ポンプ締付キャップを外し再度取付ける際の作業工程が不適切なため、確実なトルク管理により当該締付キャップの締め付けがされていないものがある。そのため、そのままの使用を続けると、当該キャップが緩み、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプ締付キャップを規定トルクで締付ける。締付キャップ部から燃料の漏れが確認される場合には、燃料ポンプ締付キャップとパッキンを交換する。		
不 具 合 件 数	10件	事故の有無	0件
発 見 の 動 機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車：後面ガラス左下隅に外-1212のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	モデルイヤー
フォルクスワーゲン	GF-3BAMX	VWパサートワゴン 2.8 V6 (FF)	WVWZZZ3BZ2E270818 => WVWZZZ3BZ2E425781 平成14年01月07日 => 平成14年06月07日	92	2002
	GF-3BAZM		WVWZZZ3BZ2E275330 => WVWZZZ3BZ2E424578 平成14年01月10日 => 平成14年06月07日	534	
	GF-3BAZX		WVWZZZ3BZ2E105827 => WVWZZZ3BZ2E424654 平成13年09月10日 => 平成14年06月07日	890	
	GH-3BAMX	VWパサートワゴン 2.0	WVWZZZ3BZ3E000192 => WVWZZZ3BZ3E000192 平成14年06月07日 => 平成14年06月07日	1	2003
	GH-3BAZM		WVWZZZ3BZ3E000233 => WVWZZZ3BZ3E006778 平成14年05月23日 => 平成14年06月07日	6	
	GH-3BAZX		WVWZZZ3BZ3E000426 => WVWZZZ3BZ3E002362 平成14年06月07日 => 平成14年06月07日	5	
(計6型式)	(計3車種)	輸入期間の範囲 平成13年06月06日 => 平成15年06月17日	1,528		

改善箇所説明図

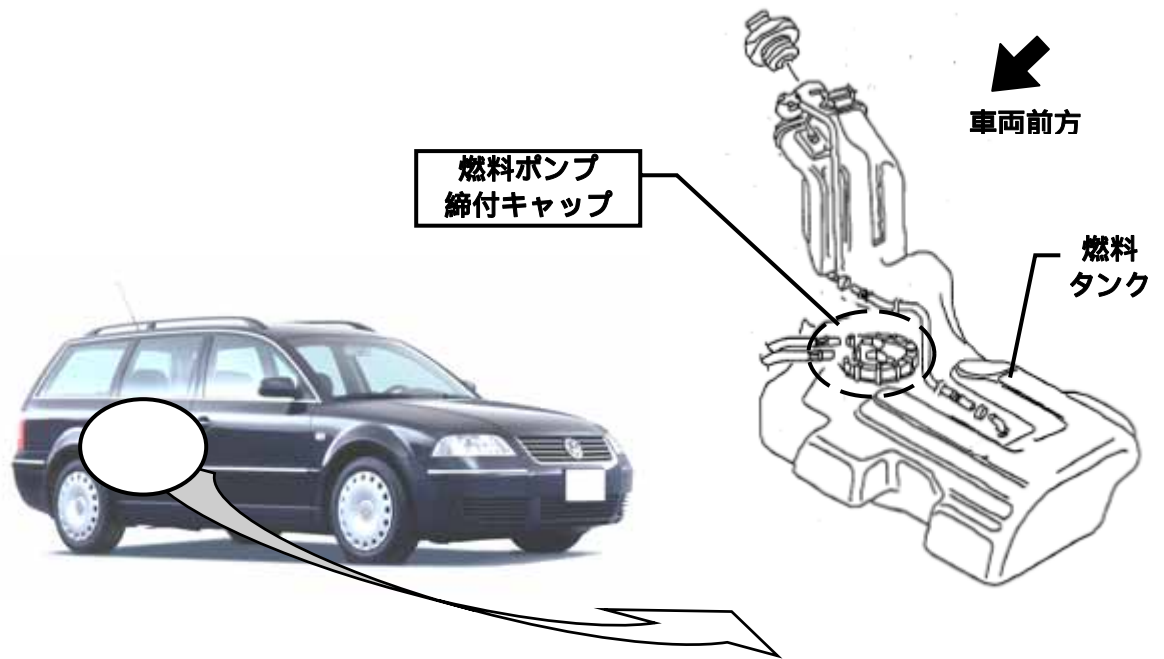

不具合発生箇所

燃料タンクに関する検査において、燃料ポンプ締付キャップを外し再度取付ける際の作業工程が不適切なため、確実なトルク管理により当該締付キャップの締め付けがされていないものがある。そのため、そのままの使用を続けると、当該キャップが緩み、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ポンプ締付キャップを規定トルクで締付ける。締付キャップ部から燃料の漏れが確認される場合には、燃料ポンプ締付キャップとパッキンを交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「20K7、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。

リコール対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))	備考
フォルクスワーゲン	GF-3BAMX	VWパサートワゴン 2.8 V6 (FF)	普通・乗用	箱型	AMX (2,771)	
	GF-3BAZM					
	GF-3BAZX	VWパサートワゴン 2.0				
	GH-3BAMX					
	GH-3BAZM	VWパサートワゴン 2.3 V5				
	GH-3BAZX					