

# リコール届出書

平成29年10月5日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社	
又は名称	代表取締役社長	ティル シェア
住所	愛知県豊橋市明海町 5番地の10	

リコール届出番号	外-2536	リコール開始日	平成29年10月5日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料ポンプフィルターフランジの取付位置が不適切なため、当該フランジ部が雨水等の被水により早期に劣化することがある。そのため、フランジ部の強度が低下し、そのままの状態で使用を続けると、燃料の圧力によりフランジ部に亀裂が生じ、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプフィルターフランジ部に保護フィルムを貼り付ける。なお、当該フランジ部を点検し、変色している場合は、新品に交換したうえで、保護フィルムを貼り付ける。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2536のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VWトゥアレグ <sup>®</sup> 3.2 V6	WVGZZZ7LZ5D000385 平成17年6月22日	1台	
		VWトゥアレグ <sup>®</sup> 3.2 V6	WVGZZZ7LZ3D006521～WVGZZZ7LZ3D009575 平成15年2月24日～平成15年5月2日	5台	
		VWトゥアレグ <sup>®</sup> 4.2 V8	WVGZZZ7LZ3D007918～WVGZZZ7LZ5D000399 平成15年4月18日～平成17年6月22日	8台	
	GH-7LAZZS	VWトゥアレグ <sup>®</sup> 3.2 V6	WVGZZZ7LZ3D008139～WVGZZZ7LZ4D086330 平成15年4月15日～平成16年6月28日	1,712台	
	GH-7LAXQA	VWトゥアレグ <sup>®</sup> 4.2 V8 エアサス	WVGZZZ7LZ3D011721～WVGZZZ7LZ7D026468 平成15年6月17日～平成18年12月1日	1,487台	
	GH-7LAXQS	VWトゥアレグ <sup>®</sup> 4.2 V8	WVGZZZ7LZ4D029714～WVGZZZ7LZ6D069673 平成15年11月14日～平成18年7月13日	23台	
	GH-7LBJNA	VWトゥアレグ <sup>®</sup> W12 スポーツ	WVGZZZ7LZ5D069977～WVGZZZ7LZ7D014411 平成17年5月13日～平成18年9月28日	251台	
	GH-7LBMVA	VWトゥアレグ <sup>®</sup> 3.2 V6 エアサス	WVGZZZ7LZ5D046842～WVGZZZ7LZ7D026402 平成17年5月13日～平成18年12月15日	630台	
	GH-7LBMVS	VWトゥアレグ <sup>®</sup> 3.2 V6	WVGZZZ7LZ5D001252～WVGZZZ7LZ7D026720 平成16年6月28日～平成18年12月15日	3,127台	

フォルクスワーゲン	ABA-7LBARA	VWトゥアレグ 4.2 V8 エアサス	WVGZZZ7LZ7D065296～WVGZZZ7LZ9D034736 平成19年3月19日～平成21年4月16日	389 台	
	ABA-7LBHKA	VWトゥアレグ 3.6 V6 エアサス	WVGZZZ7LZ7D067117～WVGZZZ7LZ9D034992 平成19年7月10日～平成21年4月16日	522 台	
	ABA-7LBHKS	VWトゥアレグ 3.6 V6	WVGZZZ7LZ7D065293～WVGZZZ7LZAD023821 平成19年3月19日～平成22年5月24日	2,214 台	
			合計	10,369 台	