

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月24日

| | | | |
|--------------------------------|--|---|------------|
| リコール届出番号 | 外-1483 | リコール開始日 | 平成20年4月25日 |
| 届出者の氏名又は名称 | フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/ | |
| 不具合の部位 (部品名) | 灯火装置 (前照灯) | | |
| 不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 高輝度放電灯式前照灯のインバータ (電圧変換装置) と前照灯の制御コンピュータとの組み合わせが不適切なため、走行用前照灯を点灯させるとすれ違い用前照灯がちらつきを起し、最悪の場合、消灯するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、高輝度放電灯式前照灯のインバータおよびイグナイタ (点灯装置) を対策品と交換する。 | | |
| 不 具 合 件 数 | 3 件 | 事故の有無 | 0 件 |
| 発 見 の 動 機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1483ステッカーを貼付する。 | | |


| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車両の台数 | 備考 |
|-----------|----------|------------------------------------|---|-------------|----|
| フォルクスワーゲン | GH-1KAXW | VWゴルフ 2.0 | WVWZZZ1KZ4U002528 平成16年8月20日 | 1 | |
| | | | WVWZZZ1KZ4W102729 ~ WVWZZZ1KZ4W114730 平成16年4月26日 | 3 | |
| | GH-1KBLP | VWゴルフ 1.6 | WVWZZZ1KZ5U013474 ~ WVWZZZ1KZ6U003690 平成17年4月11日 ~ 平成17年9月22日 | 5 | |
| | GH-1KBLX | VWゴルフ 2.0 | WVWZZZ1KZ5U003602 ~ WVWZZZ1KZ5U023995 平成16年11月2日 ~ 平成17年6月13日 | 18 | |
| | | | WVWZZZ1KZ5W072140 ~ WVWZZZ1KZ5W235662 平成16年10月29日 ~ 平成17年6月27日 | 28 | |
| (計3型式) | (計2車種) | 輸入期間の範囲 平成16年4月11日 ~ 平成17年9月22日 | 55 | | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



高輝度放電灯式前照灯交換部品

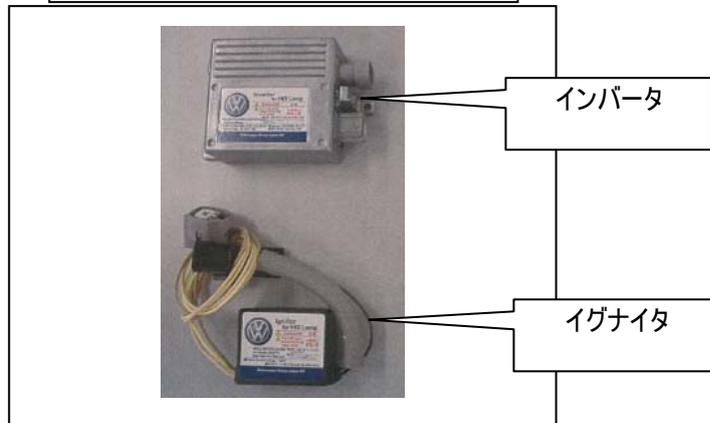

不具合発生箇所

高輝度放電灯式前照灯のインバータ（電圧変換装置）と前照灯の制御コンピュータとの組み合わせが不適切なため、走行用前照灯を点灯させるとすれ違い用前照灯がちらつきを起し、最悪の場合、消灯するおそれがある。

改善内容

全車両、高輝度放電灯式前照灯のインバータおよびイグナイタ（点灯装置）を対策品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「941R、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。

