

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年1月16日

リコール届出番号	外-1997	リコール開始日	平成26年1月16日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 庄司 茂		制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	ヒューズ			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	灯火装置用ヒューズの端子部のコーティング材質が不適切なため、車体の振動によって生じた端子部分の傷に熱の影響が加わることによって、非電導物質 (酸化亜鉛) が生成され、接触不良が発生する。そのため、前照灯、前部霧灯、車幅灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、制動灯、補助制動灯、後退灯及び方向指示器の一部、または複数の不灯になるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、灯火装置用ヒューズを対策品と交換する。			
不 具 合 件 数	23 件	事故の有無	なし	
発 見 の 動 機	市場技術情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1997ステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-5NCAW	「VW ティグアン 2.0T」	WVGZZZ5NZ9W006462～WVGZZZ5NZAW111585 平成20年6月10日～平成22年8月18日	5,096	
	ABA-5NCCZ	「VW ティグアン 2.0T」	WVGZZZ5NZBW000923～WVGZZZ5NZBW124616 平成22年7月13日～平成23年7月19日	1,769	
	計2型式	計1車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年6月10日～平成23年7月19日	(計6,865)	


【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。


改善箇所説明図

ヒューズボックス



灯火装置用ヒューズ(30A)

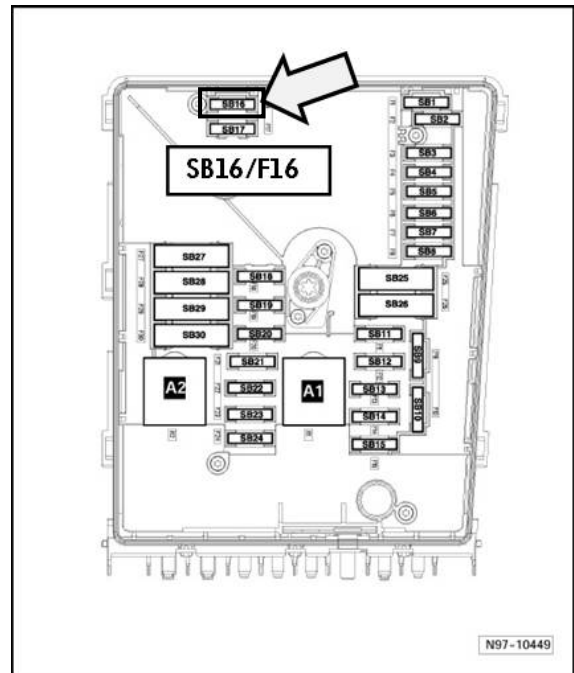

注：  は交換する部品を示す


基準不適合発生箇所

灯火装置用ヒューズの端子部のコーティング材質が不適切なため、車体の振動によって生じた端子部分の傷に熱の影響が加わることによって、非電導物質（酸化亜鉛）が生成され、接触不良が発生する。そのため、前照灯、前部霧灯、車幅灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、制動灯、補助制動灯、後退灯及び方向指示器の一部、または複数が不灯になるおそれがある。

改善の内容

全車両、灯火装置用ヒューズを対策品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「97Z9、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

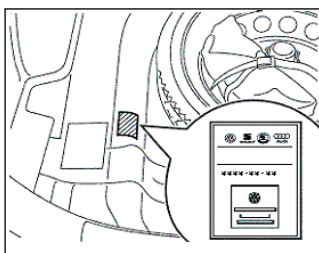

リコール対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクスワーゲン	ABA-5NCAW	「VW ティグアン 2.0T」	普通・乗用	ステーション ワゴン	CAW (1,984)
	ABA-5NCCZ	「VW ティグアン 2.0T」	普通・乗用	ステーション ワゴン	CCZ (1,984)