

# リコール届出書

平成30年6月14日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役社長 ティル シェア  
住 所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2675	リコール開始日	平成30年6月14日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターを確認し、該当するインフレーターであった場合には対策品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li><li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2675ステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-9NBKY	VW ポロ 1.4	WVWZZZ9NZ7U026850～WVWZZZ9NZ7U034366 平成19年2月20日～平成19年5月9日	786	
	GH-9NBTS	VW ポロ 1.6	WVWZZZ9NZ7U026852～WVWZZZ9NZ7U035531 平成19年2月20日～平成19年5月1日	149	
合計				935	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

（備考）

本件は、平成28年10月26日付け届出番号「外-2397」および、平成29年12月13日付け届出番号「外-2579」で届出したものであるが、対象車両の選定が不十分であったことが判明したため、対象車両を拡大し届出するものである。