

リコール届出書

平成30年7月25日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外2691	リコール開始日	平成30年7月25日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席中央座席及び後席左座席に乗車中において、後席中央乗員用シートベルトバックルの取付位置が不適切なため、急ハンドル等によって後席中央乗員に大きな横応力が発生した場合、シートベルトバックルが後席左乗員用のベルトロック解除ボタンに接触することがある。そのため、最悪の場合、後席左乗員用のシートベルトがロック解除され、乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後席中央乗員用シートベルトバックルを、後席左乗員用ベルトロック解除ボタンに干渉しない位置へ変更する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2691のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-AWCHZ	ポロ 1.0/70kW	WVWZZAWZJU009822～WVWZZAWZJU046986 平成29年12月25日～平成30年6月9日	4,278	
	ABA-AWCZP	ポロ GTI 2.0/147kW	WVWZZAWZJU040746～WVWZZAWZJU046317 平成30年5月23日～平成30年6月9日	34	
合計				4,312	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。