

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月18日


リコール届出番号	外-3167	リコール開始日	令和3年2月18日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www/volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	制動灯及び尾灯（バルブホルダー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤコンビネーションランプにおいて、バルブを取り付けるバルブホルダーの材質が不適切なため、当該バルブホルダーがバルブの熱により変形することがある。そのため、接触不良が発生し警告灯が点灯して、最悪の場合、制動灯及び尾灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤコンビネーションランプのバルブホルダーを対策品に交換し、制動灯及び尾灯のバルブを新品に交換する。		
不具合件数	2,312 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-AUCHP	VWゴルフアリアント1.4/103kW	WVWZZZAUZEP507255～WVWZZZAUZHP575570 平成25年10月21日～平成29年4月13日	11,163	
	DBA-AUCJZ	VWゴルフアリアント1.2/77kW	WVWZZZAUZEP506921～WVWZZZAUZHP575364 平成25年10月21日～平成29年4月21日	10,344	
	ABA-AUCJXF	ゴルフアリアント2.0/206kW	WVWZZZAUZFP604531～WVWZZZAUZHP574497 平成27年4月17日～平成29年3月8日	1,006	
	ABA-AUCJSF	ゴルフオルトラック1.8/132kW	WVWZZZAUZFP618855～WVWZZZAUZHP574590 平成27年6月13日～平成29年3月8日	2,110	
	DBA-1TCZD	ゴルフトゥーラン1.4/110 kW	WVGZZZ1TZGW506941～WVGZZZ1TZKW003055 平成27年10月18日～平成30年11月29日	5,667	
	LDA-1TDFG	ゴルフトゥーランTDI/110 kW	WVGZZZ1TZJW102250～WVGZZZ1TZKW003073 平成30年7月5日～平成30年10月15日	170	
(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年10月21日～平成30年11月29日	(計30,460台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考) 本件は、平成30年1月25日付け届出番号「外-2585」で届出したものであるが、対策が不十分であったため再度対策を行い、対象範囲を拡大して届出するものである。

改善箇所説明図

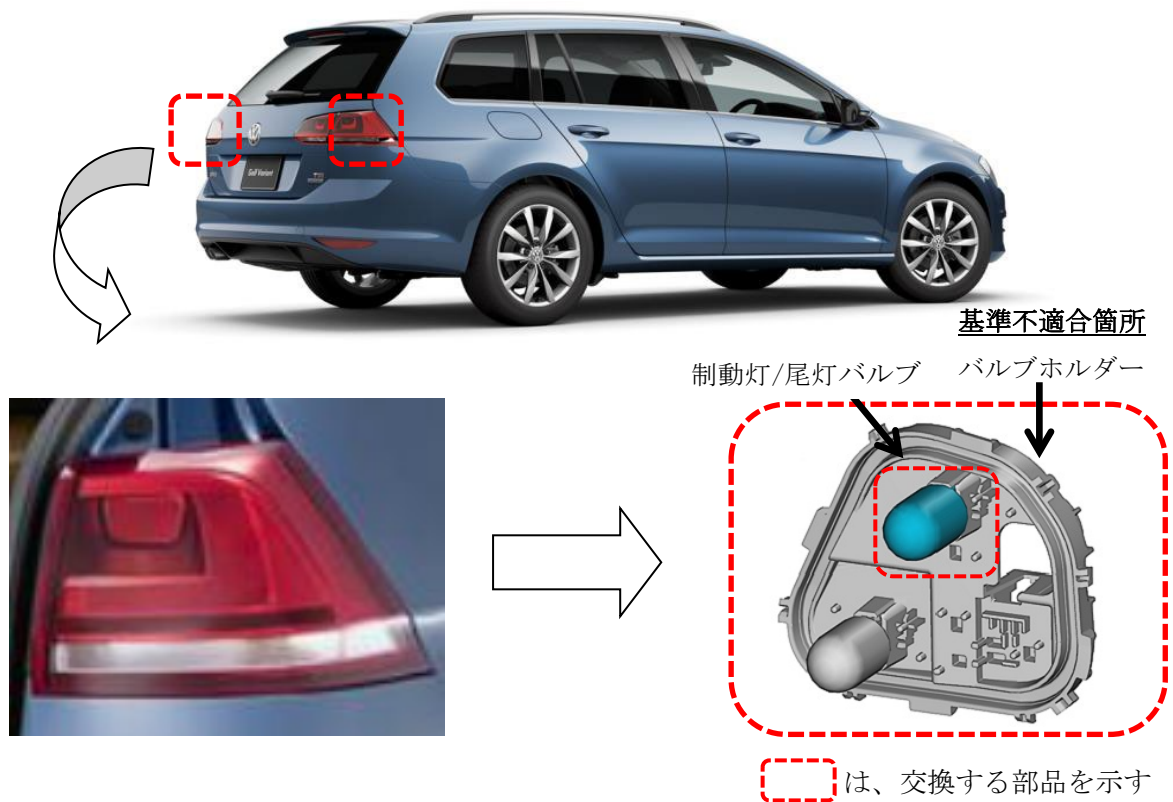

不具合の内容

リヤコンビネーションランプにおいて、バルブを取り付けるバルブホルダーの材質が不適切なため、当該バルブホルダーがバルブの熱により変形することがある。そのため、接触不良が発生し警告灯が点灯して、最悪の場合、制動灯及び尾灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リヤコンビネーションランプのバルブホルダーを対策品に交換し、制動灯及び尾灯のバルブを新品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3167、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

