

# サービスキャンペーン通知書

令和3年10月28日


通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役社長 マティアス シェーパース  
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10


整理番号	サービスキャンペーン開始日	令和3年10月28日
不具合の内容	フロントサイドメンバーにおいて、溶接設備の管理が不適切なため、カバープレートの構成部品に溶接が不十分なものがある。そのため、走行時や段差によって溶接箇所へ亀裂が生じ異音が発生し、最悪の場合、使用過程やけん引する際に溶接箇所が破断するおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、フロントサイドメンバーとカバープレートの溶接箇所を点検し、溶接不良が確認された場合、カバープレートを良品に交換する。	
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービス キャンペーン 対象車の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3DA-AUDFG	ゴルフTDI/110kW	WWZZZAUZLW135670～WWZZZAUZLW137856 令和2年8月19日～令和2年9月15日	159	
	ABA-AUDJHF	ゴルフR 2.0/228kW	WWZZZAUZLW136242～WWZZZAUZLW136295 令和2年8月19日～令和2年9月1日	2	
	DBA-AUCJZ	VWゴルフ 1.2/77kW	WWZZZAUZLW135878～WWZZZAUZLW137593 令和2年8月19日～令和2年9月15日	27	
	DBA-AUCPT	VWゴルフ 1.4/103kW	WWZZZAUZLW136235～WWZZZAUZLW136569 令和2年8月19日～令和2年9月1日	5	
	DBA-1TCZD	ゴルフトゥーラン 1.4/110kW	WVGZZ1TZLW052707～WVGZZ1TZLW053637 令和2年9月1日～令和2年10月13日	27	
	LDA-1TDFG	ゴルフトゥーランTDI/110kW	WVGZZ1TZLW052356～WVGZZ1TZLW053566 令和2年8月19日～令和2年10月13日	87	
	ABA-5NCZD	ティグアン 1.4/110kW	WVGZZ5NZLW900714～WVGZZ5NZLW900774 令和2年9月1日	2	
	LDA-5NDFGF	ティグアンTDI/110kW	WVGZZ5NZLW900615～WVGZZ5NZLW902607 令和2年9月1日～令和2年10月13日	66	
(輸入期間の全体の範囲) 令和2年8月19日～令和2年10月13日				(計 375)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図

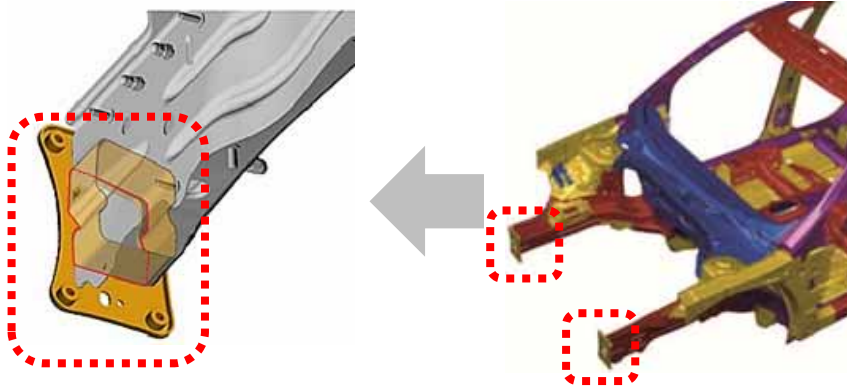

 は交換する部品を示す

### 不具合の内容

フロントサイドメンバーにおいて、溶接設備の管理が不適切なため、カバープレートの構成部品に溶接が不十分なものがある。そのため、走行時や段差によって溶接箇所へ亀裂が生じ異音が発生し、最悪の場合、使用過程やけん引する際に溶接箇所が破断するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、フロントサイドメンバーとカバープレートの溶接箇所を点検し、溶接不良が確認された場合、カバープレートを良品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「50F5、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

