

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和4年1月28日

リコール届出番号	外-3343	リコール開始日	令和4年1月28日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www/volkswagen.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-16CBZ	VW ザ・ビートル1.2/77kW	WVWZZZ16ZCM610616 ~ WVWZZZ16ZEM667773 平成23年11月25日 ~ 平成26年8月6日	18,048	
	DBA-16CBZK	VW ザ・ビートル カブリオレ1.2	WVWZZZ16ZDM808742 ~ WVWZZZ16ZEM823996 平成25年2月12日 ~ 平成26年8月6日	1,012	
	ABA-16CPL	VW ザ・ビートル2.0T	WVWZZZ16ZEM602229 ~ WVWZZZ16ZEM667537 平成25年8月19日 ~ 平成26年7月22日	1,054	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年11月25日 ~ 平成26年8月6日	(計20,114台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

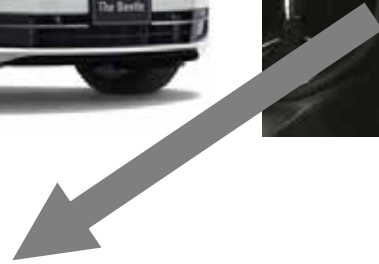

運転席用エアバッグユニット

は交換する部品を示す

不具合の内容

運転席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3343、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

