

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年10月27日

リコール届出番号	外-3496	リコール開始日	令和4年10月27日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	原動機（可変バルブタイミングユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	可変バルブタイミングユニットにおいて、構成部品のスプロケット表面の加工が不適切なため、取付ボルトが緩むものがある。そのため、当該ユニットが適切に作動せず、エンジン警告灯が点灯しエンジン不調となり、最悪の場合、走行中に当該ユニットが破損して、エンストして再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、可変バルブタイミングユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：対象台数が少なく使用者の特定が可能のため日整連発行の機関誌に掲載しない。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

 

 
車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-AUCJZ	VW ゴルフ 1.2/77kW	WVWZZZAUZEW300695～WVWZZZAUZFW096682 平成26年3月31日～平成26年10月21日	3	
	DBA-6RCJZ	VW ホンダ 1.2/66kW	WVWZZZ6RZFU013414～WVWZZZ6RZFU068562 平成26年7月29日～平成27年4月22日	3	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年3月31日～平成27年4月22日	(計6台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、平成27年3月25日付け届出番号「外-2165」で届出したものであるが、対象車両の選定が不十分であったことが判明したため、対象車両を追加し、新たに届出を行うものである。

改善箇所説明図

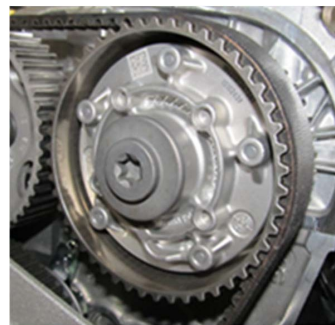

は交換する部品を示す

可変バルブタイミングユニット

不具合発生箇所

可変バルブタイミングユニットにおいて、構成部品のスプロケット表面の加工が不適切なため、取付ボルトが緩むものがある。そのため、当該ユニットが適切に作動せず、エンジン警告灯が点灯しエンジン不調となり、最悪の場合、走行中に当該ユニットが破損して、エンストして再始動不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、可変バルブタイミングユニットを対策品と交換する。

識別: キャンペーンステッカーに「外-3496、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

