

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月29日


リコール届出番号	外-3638	リコール開始日	令和5年6月29日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（フロントストラットマウント）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションのストラットマウントにおいて、圧入ナットの製造工程の設備管理が不適切なため、ストラットマウントが変形しているものがある。そのため、車体とストラットのボルト接続の一部が不十分なものがあり、そのまま使用を続けるとボルトが緩み、最悪の場合、走行安定性が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当するストラットマウントの組付け状態を点検し、変形が認められた場合は、ストラットマウントを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者等：対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。</li> <li>・ 弊社インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3AA-CDDLA	ゴルフ 1.0/81kW	WVWZZZCD3PW115909～WVWZZZCD0PW116872 令和4年10月26日～令和4年11月22日	3	
	3AA-CDDLAV	ゴルフアリアント 1.0/81kW	WVWZZZCD9PW508300～WVWZZZCD1PW513443 令和4年10月31日～令和4年11月25日	4	
	3AA-CDDFY	ゴルフ 1.5/110kW	WVWZZZCD8PW116859～WVWZZZCD1PW127749 令和4年10月26日～令和4年11月25日	2	
	3AA-CDDFYV	ゴルフアリアント 1.5/110kW	WVWZZZCD0PW508282～WVWZZZCD2PW511460 令和4年10月19日～令和4年11月22日	9	
	3BA-CDDNP	ゴルフGTI 2.0/180kW	WVWZZZCD3PW008150～WVWZZZCD7PW125486 令和4年10月26日～令和4年11月25日	27	
	3BA-CDDNFF	ゴルフR 2.0/235kW	WVWZZZCD5PW121873～WVWZZZCD5PW123672 令和4年10月31日～令和4年11月25日	2	
	3DA-CDDTSV	ゴルフアリアント TDI/110kW	WVWZZZCD7PW511115～WVWZZZCD6PW511803 令和4年10月31日～令和4年11月22日	5	

フォルクス ワーゲン	3DA-CDDTT	ゴルフ TDI/110kW	WVWZZZCDOPW009269～WVWZZZCD5PW121680 令和4年10月19日～令和4年11月25日	8	
	3BA-5NDNFF	ティグアンR 2.0/235kW	WVGZZZ5NOPW508557～WVGZZZ5N4PW510604 令和4年12月27日～令和5年1月5日	12	
	3BA-A1DPC	T-ROC 1.5/110kW	WVGZZZA1ZPV549729 令和4年11月25日	1	
	(計10型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年10月19日～令和5年1月5日	(計73台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図

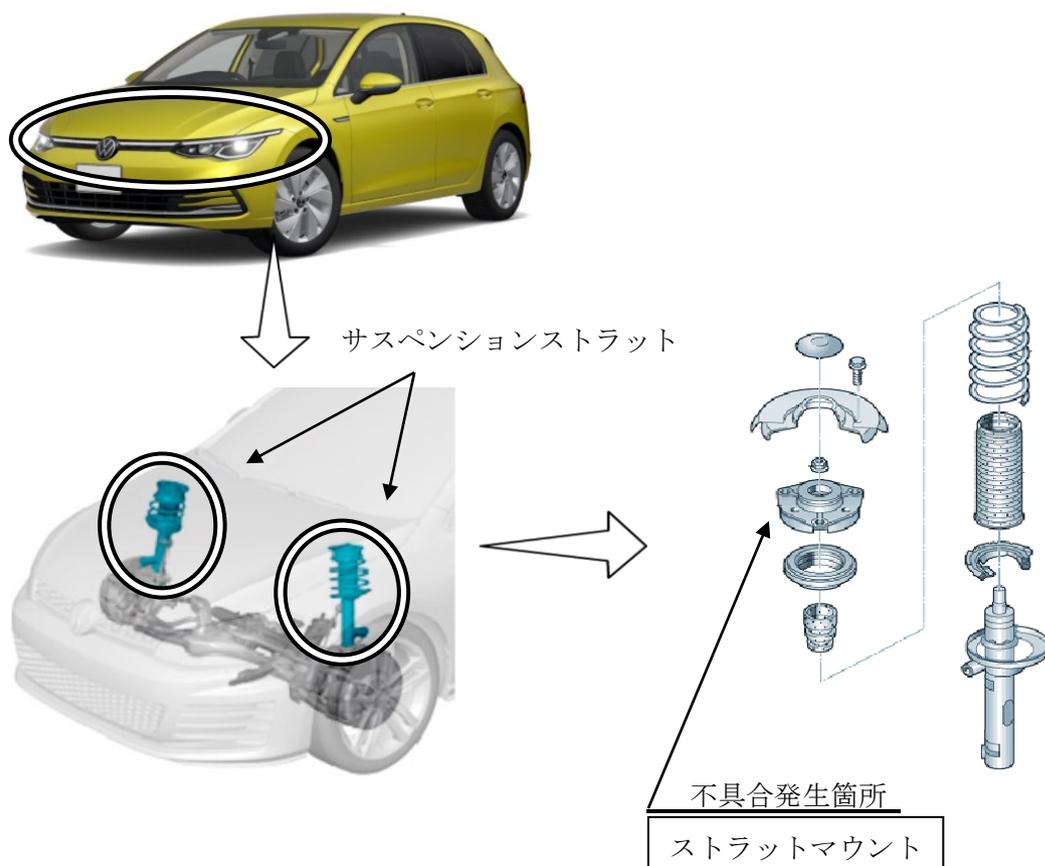

注：  は、点検の結果、交換する部品を示す。

フロントサスペンションのストラットマウントにおいて、圧入ナットの製造工程の設備管理が不適切なため、ストラットマウントが変形しているものがある。そのため、車体とストラットのボルト接続の一部が不十分なものがあり、そのまま使用を続けるとボルトが緩み、最悪の場合、走行安定性が低下するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、該当するストラットマウントの組付け状態を点検し、変形が認められた場合は、ストラットマウントを新品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3638、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。