

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年11月14日

リコール届出番号	外-3900	リコール開始日	準備整い次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="https://www.volkswagen.co.jp/">https://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 弊社インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-16CBZ	VW サ・ビートル1.2/77kW	WVWZZZ16ZHM600098～WVWZZZ16ZKM701380 平成28年8月9日～平成30年10月18日	7,046	
	ABA-16CPL	VW サ・ビートル2.0T	WVWZZZ16ZHM600898～WVWZZZ16ZKM701389 平成28年9月7日～平成30年11月10日	695	
	ABA-16CZD	サ・ビートル 1.4/110kW	WVWZZZ16ZHM600788～WVWZZZ16ZKM701392 平成28年9月7日～平成30年10月18日	1,267	
	ABA-16CZDW	サ・ビートルDUNE 1.4/110kW	WVWZZZ16ZHM633043～WVWZZZ16ZHM636431 平成29年6月13日～平成30年2月19日	294	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年8月9日～平成30年11月10日	(計9,302台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和4年1月28日付け届出番号「外-3343」および令和5年2月2日付け届出番号「外-3556」の届出に、対象車両を追加し、新たに届出するものである。

## 改善箇所説明図



運転席用エアバッグユニット

注：  は交換する部品を示す。

運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3900、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

