

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成20年4月9日

リコール届出番号	外-1475	リコール開始日	平成20年4月10日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置(空気調整弁)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク上部の樹脂製空気調整弁 (ベンチレーション・バルブ) に応力が生じるようにホースが組み付けられたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該調整弁に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホースを点検し、不適切な場合は当該ホースを正しく組み付ける。また当該調整弁が損傷している場合は燃料タンクを新品と交換する。		
不 具 合 件 数	16件	事故の有無	0件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1475ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VW パサート 4.0 W8	WVWZZZ3BZ2P138360 ~ WVWZZZ3BZ2P241201 平成13年9月25日～平成14年3月18日	5	
		VW パサートワゴン 4.0 W8	WVWZZZ3BZ2E166663 ~ WVWZZZ3BZ2E169929 平成13年9月27日～平成13年9月28日	3	
	GF-3BAMXF	VW パサート 2.8 V6 4Motion	WVWZZZ3BZ2P000138 ~ WVWZZZ3BZ5P053625 平成13年11月7日～平成16年12月28日	2,410	
	GH-3BBDNF	VW パサート 4.0 W8 VW パサートワゴン 4.0 W8	WVWZZZ3BZ2P291786 ~ WVWZZZ3BZ5P039467 平成14年4月3日～平成16年12月1日	880	
WVWZZZ3BZ2E323245 ~ WVWZZZ3BZ5E066852 平成14年2月5日～平成16年12月1日			774		
	(計3型式)	(計3車種)	輸入期間の範囲 平成13年9月25日～平成16年12月28日	4,072	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

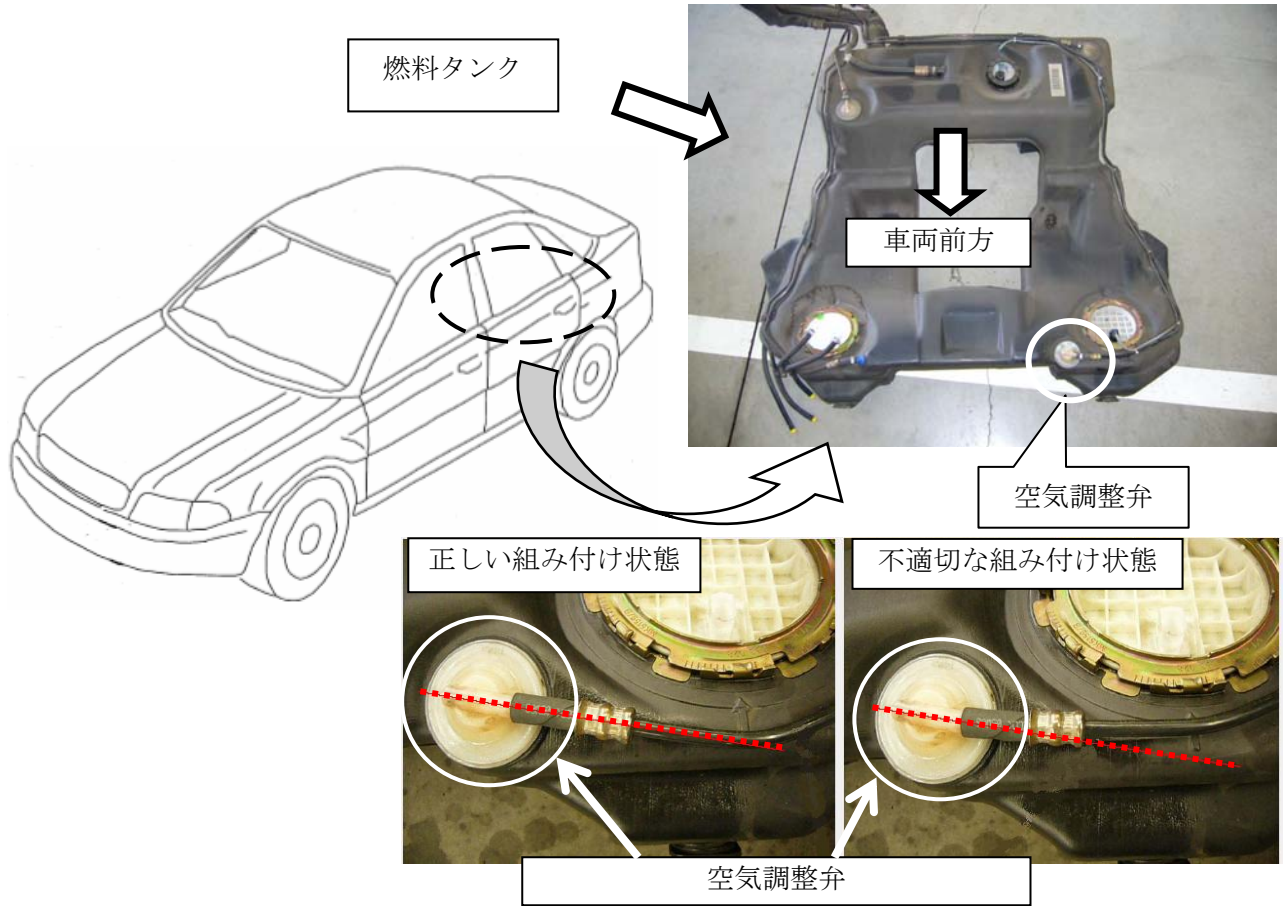

不具合発生箇所

燃料タンク上部の樹脂製空気調整弁（ベンチレーション・バルブ）に応力が生じるようにホースが組み付けられたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該調整弁に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、当該ホースを点検し、不適切な場合は当該ホースを正しく組み付ける。
また当該調整弁が損傷している場合は燃料タンクを新品と交換する。

識別： キャンペーンステッカーに「20M6、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。

