

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線42353  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表


リコール届出日：平成20年5月14日

リコール届出番号	外-1487	リコール開始日	平成20年5月15日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ホース)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホースの組み付けに不適切なものがあるため、燃料ホースが冷却水ホース用固定具と接触することがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料ホースが損傷し、最悪の場合 燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースを点検し、組み付けが不適切な場合は正しく組み付ける。また燃料ホースが損傷している場合は新品と交換する。		
不 具 合 件 数	10件	事故の有無	0件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1487ステッカーを貼付する。</li> </ul>		


車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-1KAXW	VWゴルフ 2.0	WVWZZZ1KZ4U000074 ~ WVWZZZ1KZ4U006043 平成16年6月3日～平成16年10月4日	1,907	
			WVWZZZ1KZ4W046522 ~ WVWZZZ1KZ4W155348 平成16年3月2日～平成16年9月14日	3,191	
	(計1型式)	(計1車種)	輸入期間の範囲 平成16年3月2日～平成16年10月4日	5,098	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図

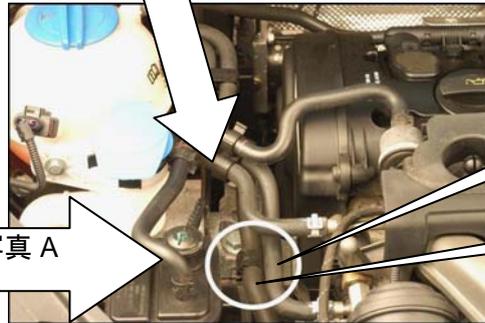


正しい組み付け状態  
上図矢印 A の方向より見た図

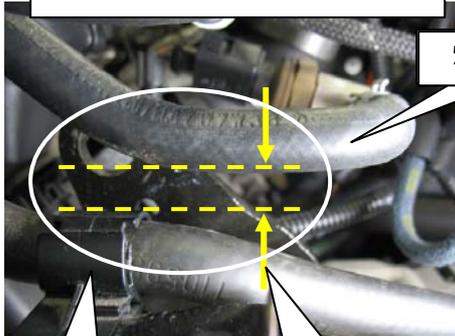

冷却水ホース用  
固定具

10mm以上の隙間  
があれば良い

不適切な組み付け状態  
上図矢印 A の方向より見た図

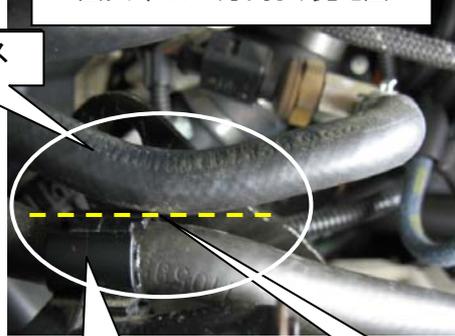

冷却水ホース用  
固定具

接触箇所

## 不具合発生箇所

燃料ホースの組み付けに不適切なものがあるため、燃料ホースが冷却水ホース用固定具と接触することがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料ホースが損傷し、最悪の場合 燃料が漏れるおそれがある。

## 改善内容

全車両、燃料ホースを点検し、組み付けが不適切な場合は正しく組み付ける。また燃料ホースが損傷している場合は新品と交換する。

識別 : キャンペーンステッカーに「20N6、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

