

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年5月13日

リコール届出番号	外-1575	リコール開始日	平成21年5月14日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (通話無料) 0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置(燃料パイプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料フィルターの取り付け位置が不適切なものがあるため、燃料フィルターと燃料ポンプをつなぐ燃料パイプに過度の力が加わっているものがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料ポンプの樹脂パイプ部に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料パイプと燃料ポンプの間にアダプターを追加する。また、燃料ポンプに亀裂があるものは新品と交換する。			
不 具 合 件 数	55件	事故の有無	なし	
発 見 の 動 機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1575ステッカーを貼付する。</li> </ul>			


車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GF-1JAEH	VW ゴルフ 1.6	WVWZZZ1JZYP054921～WVWZZZ1JZYP704228 平成11年8月4日～平成12年6月20日	3,208	
		VW ゴルフワゴン 1.6	WVWZZZ1JZYW431497～WVWZZZ1JZYW766165 平成12年1月6日～平成12年6月20日	1,075	
	GF-1JAGN	VW ゴルフ 1.8	WVWZZZ1JZXP000321～WVWZZZ1JZXP628714 平成10年4月28日～平成11年7月5日	18,000	
	GF-1JAGU	VW ゴルフ 1.8T GTI/ VW ゴルフ 1.8T GTX	WVWZZZ1JZXP000399～WVWZZZ1JZYP704303 平成10年6月24日～平成12年6月20日	10,685	
	GF-1JAGZ	VW ボーラ 2.3 V5	WVWZZZ1JZYW112001～WVWZZZ1JZYW765822 平成11年8月4日～平成12年6月20日	1,484	
	GF-1JAPK	VW ゴルフ CLi/ VW ゴルフ GLi	WVWZZZ1JZYP047252～WVWZZZ1JZYP704301 平成11年7月5日～平成12年8月15日	11,884	
		VW ボーラ 2.0	WVWZZZ1JZYW073241～WVWZZZ1JZYW766058 平成11年7月20日～平成14年1月18日	3,285	

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
		VW ゴルフワゴン 2.0	WVWZZZ1JZYW426665～WVWZZZ1JZYW766170 平成12年1月6日～平成14年1月18日	3,245	
	(計5型式)	(計10車種)	輸入期間の範囲 平成10年4月28日～平成14年1月18日	52,866	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考) 本件は、平成16年10月5日付け届出番号「外-1165」にてリコール届出を行ったものですが、調査の結果、新たな原因が判明したため、対策内容及び対象範囲を見直し改めて届出を行うものです。

## 改善箇所説明図

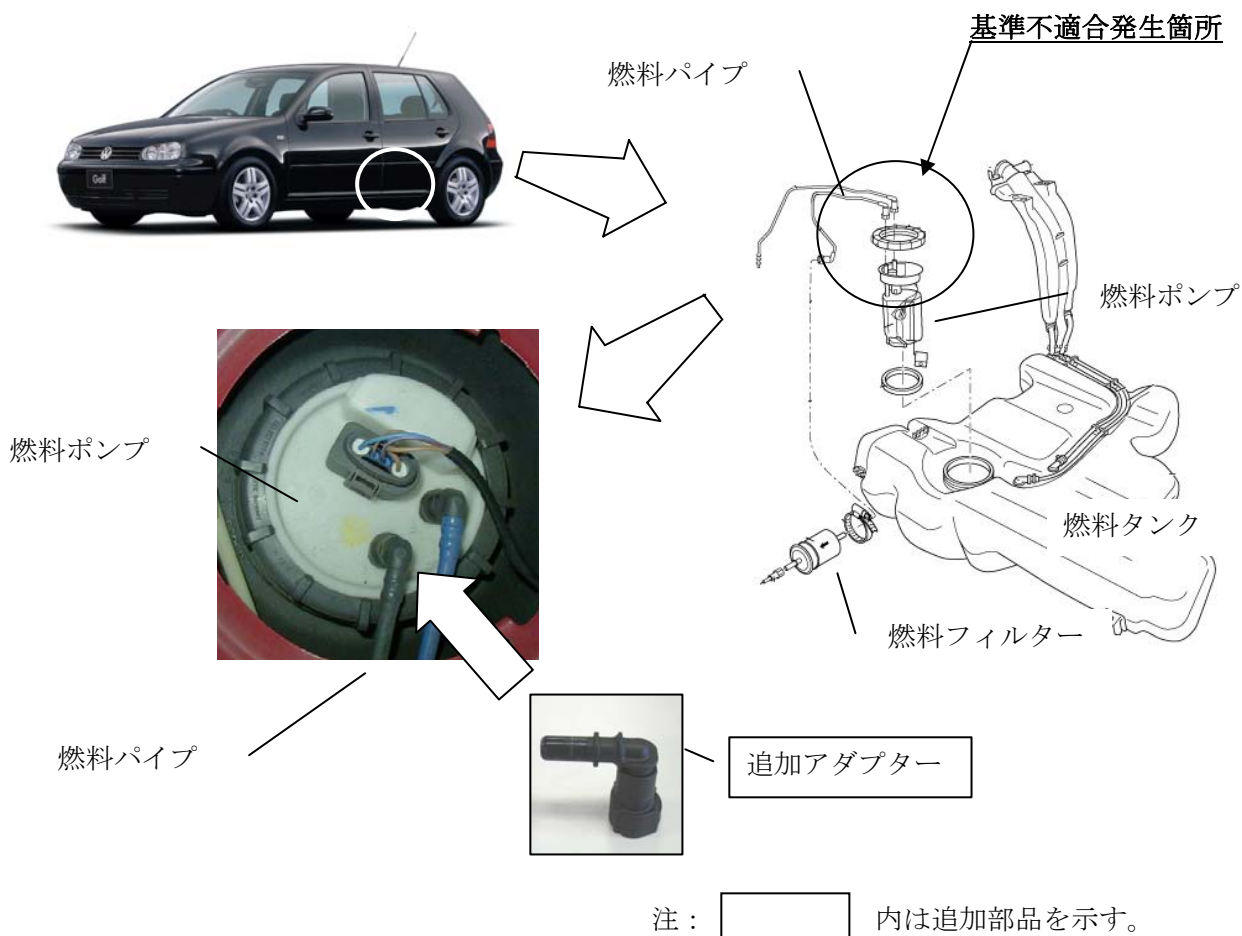

## 基準不適合発生箇所

燃料フィルターの取り付け位置が不適切なものがあるため、燃料フィルターと燃料ポンプをつなぐ燃料パイプに過度の力が加わっているものがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料ポンプの樹脂パイプ部に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

## 改善内容

全車両、燃料パイプと燃料ポンプの間にアダプターを追加する。また、燃料ポンプに亀裂があるものは新品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「20P4、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

