

# 改善対策届出書

平成27年3月25日

国土交通省自動車局長 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲングループジャパン株式会社  
 又は名称 代表取締役社長 庄司茂  
 住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

改善対策届出番号	466	改善対策開始日	平成27年3月25日
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機制御コンピュータのプログラムが不適切なため、エンジン停止後、当該コンピュータ内の作動油温度が低い状態で、特定のイグニッションスイッチ操作を行った場合に、当該コンピュータがスリープ状態にならないことがある。 そのため、エンジン停止後も当該コンピュータに待機電流が流れ続けることで、最悪の場合、バッテリーが上がりエンジンを始動できなくなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、自動変速機制御コンピュータのプログラムを書き換える。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、電話、および電子メール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AUCJZ	「VW ゴルフ 1. 2/77kW」	WVWZZZAUZEW001223～WVWZZZAUZEW429511 平成25年7月10日～平成26年7月18日	2, 438	
		「VW ゴルフヴァリアント 1. 2/77kW」	WVWZZZAUZEP518744～WVWZZZAUZEP604087 平成25年10月23日～平成26年7月18日	1, 120	
	DBA-AUCPT	「VW ゴルフ 1. 4/103kW」	WVWZZZAUZEW015872～WVWZZZAUZEW425079 平成25年7月18日～平成26年7月18日	2, 988	
	DBA-AUCHP	「VW ゴルフヴァリアント 1. 4/103kW」	WVWZZZAUZEP517786～WVWZZZAUZEP604052 平成25年10月21日～平成26年7月18日	1, 055	
合計				7, 601	