

改善対策届出書

平成31年1月23日

国土交通省自動車局長 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲングループジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティル シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

改善対策届出番号	570	改善対策開始日	平成31年1月23日
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オルタネーター用ハーネスの配策作業指示が不適切なため、ギアボックスハウジングと当該ハーネスが干渉し、被膜が損傷するものがある。そのため、ハーネスがショートし、ヒューズが切れるとともに警告灯が点灯し、最悪の場合、バッテリーの充電不良によりエンジンが停止するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、オルタネーター用ハーネスの配策を変更し、ハーネスに保護テープを取付ける。なお、当該ハーネスが損傷している場合は新品交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：ダイレクトメール、電話、および電子メール等で通知する。・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策 対象車の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-AWCHZ	ポロ 1.0/70kW	WVWZZAWZKU001891～WVWZZAWZKU019714 平成30年10月15日～平成30年11月9日	602	
合計				(計 602台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。