

# リコール届出書

平成31年3月29日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
 又は名称 代表取締役社長 ティル シェア  
 住 所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2824	リコール開始日	準備が整い次第
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターを確認し、該当するインフレーターであった場合には対策品に交換する。また、車両により搭載しているエアバッグのインフレーターの取付方法が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席用エアバッグインフレーターを対策品と交換する。 ②運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2824ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-3CCCZF	パサート オールトラック	WVWZZZ3CZFE000246～WVWZZZ3CZFE071842 平成26年7月15日～平成27年2月5日	74	
	ABA-3CCDAC	CC 1.8T	WVWZZZ3CZFE800414～WVWZZZ3CZGE510367 平成26年7月15日～平成28年1月21日	155	
	ABA-5NCCZ	ティグアン 2.0T	WVGZZZ5NZFW045851～WVGZZZ5NZGW066082 平成26年12月16日～平成28年3月4日	260	
	DBA-3CCAX	パサート セダン 1.4T	WVWZZZ3CZFE000022～WVWZZZ3CZFE070203 平成26年7月15日～平成27年1月8日	45	
	DBA-5NCTH	ティグアン 1.4	WVGZZZ5NZFW047544～WVGZZZ5NZGW065139 平成26年12月16日～平成28年2月9日	800	
	DBA-7NCTH	シャロン 1.4 / 110kW	WVWZZZ7NZFV000059～WVWZZZ7NZFV051720 平成26年7月18日～平成27年7月22日	1,327	
	DBA-AACHY	up! 1.0 / 55kW	WVWZZZAAZFD000094～WVWZZZAAZGD110848 平成26年7月18日～平成28年7月20日	6,774	
	DBA-AACHYW	cross up! 1.0 / 55kW	WVWZZZAAZGD000942～WVWZZZAAZGD110658 平成27年7月22日～平成28年7月20日	673	
合計				10,108	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。