

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和4年6月29日


改善対策届出番号	650	改善対策開始日	令和4年6月29日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ 制作国：ドイツ連邦共和国 ジャパン株式会社 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社  代表取締役社長 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター マティアス シェーパース (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www.volkswagen.co.jp/			
不具合の部位（部品名）	変速装置（シフトカバーフレーム）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シフトカバーフレームにおいて、製造時の組付けにかかる圧力により、表面に施されたクロームコーティングに微細な亀裂を生じたものがある。そのため、使用過程における気温・湿度の変化により亀裂が拡大し、当該コーティングの一部が剥がれるものがある。最悪の場合、当該部位に触れ負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、シフトカバーフレームを対策品と交換する。			
不具合件数	422件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>弊社インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>			


車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AUCJZ	VW ゴルフ 1.2/77kW	WVWZZZAUZDW145939～WVWZZZAUZLW137730 平成25年5月19日～令和2年9月15日	44,586	
		VW ゴルフヴァリアント 1.2/77kW	WVWZZZAUZEP514946～WVWZZZAUZLP577462 平成25年10月21日～令和2年9月9日	15,790	
	ABA-AUCHP	ゴルフヴァリアント 1.4/103kW	WVWZZZAUZHP757024～WVWZZZAUZLP574750 平成29年4月7日～令和2年8月14日	5,573	
	DBA-AUCHP	VW ゴルフヴァリアント 1.4/103kW	WVWZZZAUZEP507255～WVWZZZAUZHP575570 平成25年10月21日～平成29年4月13日	11,091	
	DBA-AUCPT	VW ゴルフ 1.4/103kW	WVWZZZAUZDW131051～WVWZZZAUZLW136569 平成25年5月7日～令和2年9月9日	37,016	
	ABA-AUCJSF	VW ゴルフオールトラック 1.8/132kW	WVWZZZAUZFP618855～WVWZZZAUZLP574872 平成27年6月13日～令和2年9月1日	4,665	

フォルクスワーゲン	ABA-AUCHH	VW コールフ GTI/162kW	WVWZZZAUZEW000622～WVWZZZAUZLW130841 平成25年7月10日～令和2年9月9日	10,327	
	ABA-AUCJX	ゴルフ GTI Clubsport	WVWZZZAUZGW290649～WVWZZZAUZHW073525 平成28年4月15日～平成28年11月12日	755	
	ABA-AUCXD	ゴルフ GTI 2.0/162kW	WVWZZZAUZGW176865～WVWZZZAUZGW185993 平成28年1月7日～平成28年9月15日	44	
	ABA-AUDLB	ゴルフ GTI 2.0/180kW	WVWZZZAUZJW036754～WVWZZZAUZLW134997 平成29年9月16日～令和2年9月1日	1,575	
	3BA-AUDNU	ゴルフGTI TCR 2.0/213kW	WVWZZZAUZLW023128～WVWZZZAUZLW126034 令和元年9月19日～令和2年7月16日	600	
	ABA-AUCJXF	VW コールフ R2.0/206kW	WVWZZZAUZEW210189～WVWZZZAUZHW184973 平成26年1月17日～平成29年4月7日	2,987	
		VW コールフRウァリアント 2.0/206kW	WVWZZZAUZFP604531～WVWZZZAUZHP574497 平成27年4月17日～平成29年3月8日	1,000	
	ABA-AUDJHF	ゴルフR 2.0/228kW	WVWZZZAUZHW331812～WVWZZZAUZLW136295 平成29年5月9日～令和2年9月1日	2,190	
		ゴルフRウァリアント2.0/228kW	WVWZZZAUZHP770715～WVWZZZAUZLP572927 平成29年5月9日～令和2年9月1日	967	
	3DA-AUDFG	ゴルフTDI/110kW	WVWZZZAUZKP088158～WVWZZZAUZLW137856 令和元年6月28日～令和2年10月13日	2,261	
		ゴルフウァリアントTDI/110kW	WVWZZZAUZKP581907～WVWZZZAUZLP569417 令和元年6月28日～令和2年10月22日	1,061	
	DLA-AUCUK	ゴルフ GTE	WVWZZZAUZGW800064～WVWZZZAUZLW805921 平成27年7月6日～令和2年7月16日	951	
ZAA-AUEAZ	e-ゴルフ/100kW	WVWZZZAUZJW900466～WVWZZZAUZJW913007 平成29年9月20日～平成30年9月13日	175		
計 15 型式	計 19 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年5月7日～令和2年10月22日	(143,614)		

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図

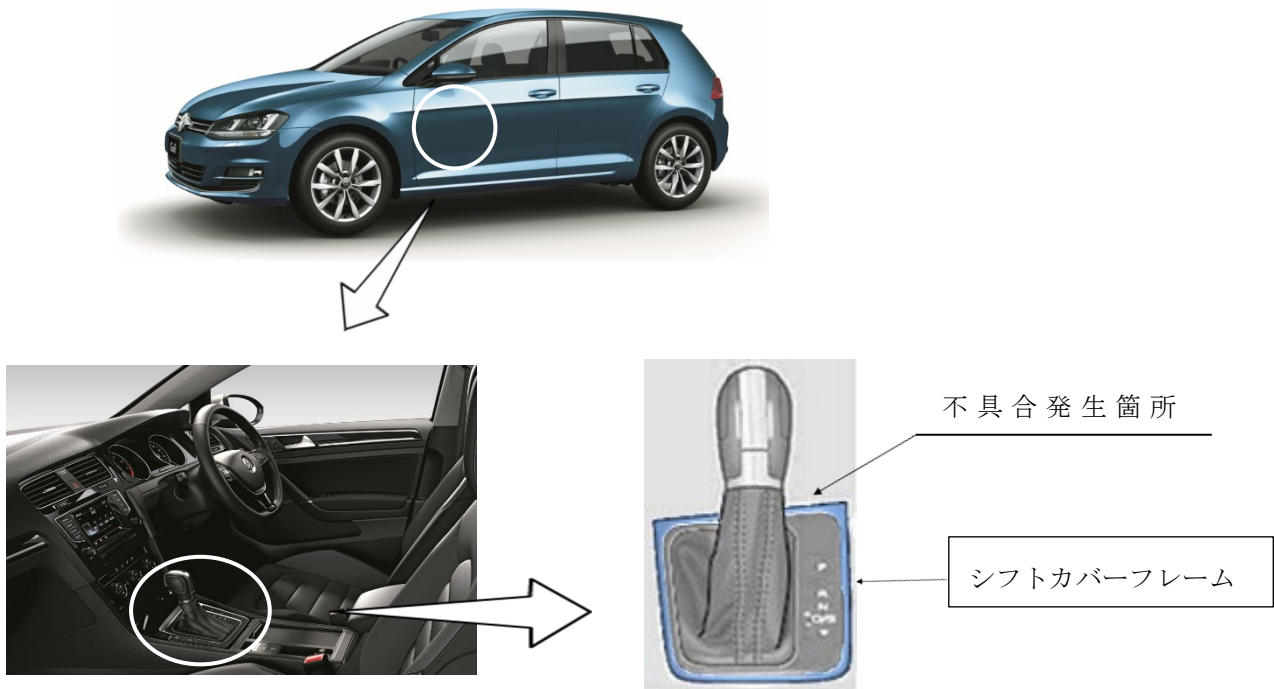

 は、交換する部品を示す。

シフトカバーフレームにおいて、製造時の組付けにかかる圧力により、表面に施されたクロームコーティングに微細な亀裂を生じたものがある。そのため、使用過程における気温・湿度の変化により亀裂が拡大し、当該コーティングの一部が剥がれるものがある。最悪の場合、当該部位に触れ負傷するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、シフトカバーフレームを対策品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「34N1、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

