

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年1月31日

リコール届出番号	外-3765	リコール開始日	令和6年1月31日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	制動装置（遮熱マット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ液のリザーバタンクにおいて、生産工場での組付作業指示が不適切であったため、遮熱マットが正しく取り付けられていないものがある。そのため、エンジン高負荷時等の熱により当該リザーバタンクの端部が溶損することがある。最悪の場合、ブレーキ液が漏れ、高温の排気系部品に触れると火災となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、遮熱マットの組付状態を点検し、正しく取り付けられていない場合は修正する。また、リザーバタンクの端部に溶損が認められた場合はブレーキ液リザーバタンク付マスターシリンダーを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者等：対象台数が少なく使用者の特定が可能のため日整連発行の機関誌に掲載しない。</li> <li>・ 弊社インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3BA-CDDNP	ゴルフGTI 2.0/180kW	WVWZZZCD7PW005493～WVWZZZCD3PW109334 令和4年10月26日～令和4年11月22日	2	
	3BA-CDDNFF	ゴルフR 2.0/235kW	WVWZZZCD9PW109063～WVWZZZCD9PW112366 令和4年10月19日～令和4年11月25日	7	
	3DA-CDDTT	ゴルフ TDI/110kW	WVWZZZCD5PW004651～WVWZZZCDXPW108505 令和4年11月22日～令和4年11月25日	3	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年10月19日～令和4年11月25日	(計12台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和5年12月22日付け届出番号「外-3752」で届出したものであるが、対策車両の選定が不十分であったことが判明したため、対象車両を追加し、新たに届出を行うものである。

## 改善箇所説明図



注：  は、点検する部品を示す。

は、点検の結果、交換する部品を示す。

ブレーキ液のリザーバータンクにおいて、生産工場での組付作業指示が不適切であったため、遮熱マットが正しく取り付けられていないものがある。そのため、エンジン高負荷時等の熱により当該リザーバータンクの端部が溶損することがある。最悪の場合、ブレーキ液が漏れ、高温の排気系部品に触れると火災となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、遮熱マットの組付状態を点検し、正しく取り付けられていない場合は修正する。また、リザーバータンクの端部に溶損が認められた場合はブレーキ液リザーバータンク付マスターシリンダーを新品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3765、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。