

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和4年11月2日

リコール届出番号	外-3511	リコール開始日	令和4年11月2日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www/volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	座席ベルト（フォースリミッター付シートベルトテンショナー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席シートベルトのフォースリミッター付シートベルトテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、構成部品の組付け力が不十分なものがある。そのため、衝突時にフロントエアバッグが展開した場合、シートベルトの拘束力が足りなく、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席シートベルトを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3AA-CDDLA	ゴルフ 1.0/81kW	WVWZZZCDZMW344904～WVWZZZCDZNW138220 令和3年3月24日～令和4年1月28日	2,401	
	3AA-CDDLAV	ゴルフヴァリアント 1.0/81kW	WVWZZZCDZMW805655～WVWZZZCDZNW513104 令和3年6月2日～令和4年1月5日	388	
	3AA-CDDFY	ゴルフ 1.5/110kW	WVWZZZCDZMW344919～WVWZZZCDZNW132816 令和3年3月24日～令和4年1月5日	2,856	
	3AA-CDDFYV	ゴルフヴァリアント 1.5/110kW	WVWZZZCDZMW805657～WVWZZZCDZNW800010 令和3年6月2日～令和4年1月5日	660	
	3BA-CDDNP	ゴルフGTI 2.0/180kW	WVWZZZCDZNW000356～WVWZZZCDZNW129839 令和3年8月2日～令和4年1月5日	198	
	3DA-CDDTS	ゴルフ TDI/110kW	WVWZZZCDZMW119918～WVWZZZCDZNW118717 令和3年7月27日～令和3年12月22日	239	
(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年3月24日～令和4年1月28日	(計6,742台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

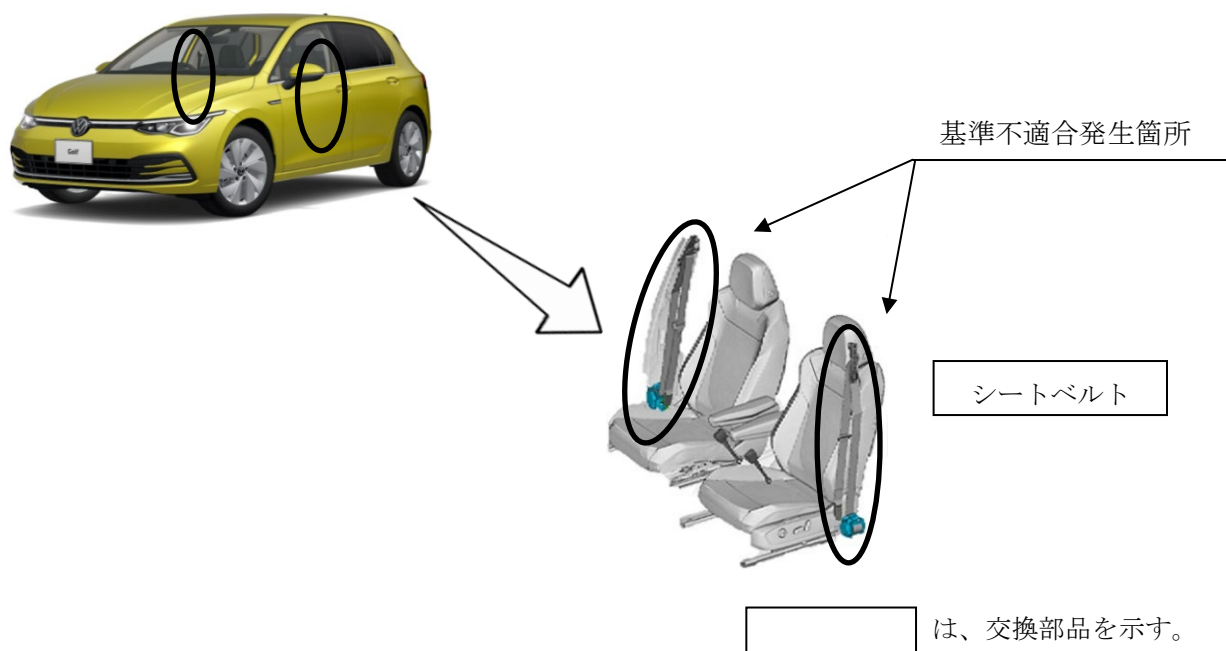

前席シートベルトのフォースリミッター付シートベルトテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、構成部品の組付け力が不十分なものがある。そのため、衝突時にフロントエアバッグが展開した場合、シートベルトの拘束力が足りなく、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、前席シートベルトを良品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3511、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

